


## ■ 逆洗浄について

Eシリーズ（エレメントタイプ）の吐出量や吸入量が減少した場合はタービュランスフィルターが目詰まりを起こした可能性があります。

下記を手順に従って逆洗浄を実施してください。

- ① 洗浄用タンクを用意し、適当に（目安：10L程度）清浄なクーラント液を注いで下さい。
- ② カプラーを洗浄用タンクへ切り替えて下さい。
- ③ ポンプの端子箱の結線UとVを入れ替え、モータを逆回転させ、貯めておいた清浄なクーラント液を吸入させて5秒間フィルターの逆洗浄を行って下さい（複数回実施可）。
- ④ 洗浄後、カプラーを工作機械へ切り替えて下さい。
- ⑤ ポンプを正回転にして下さい。

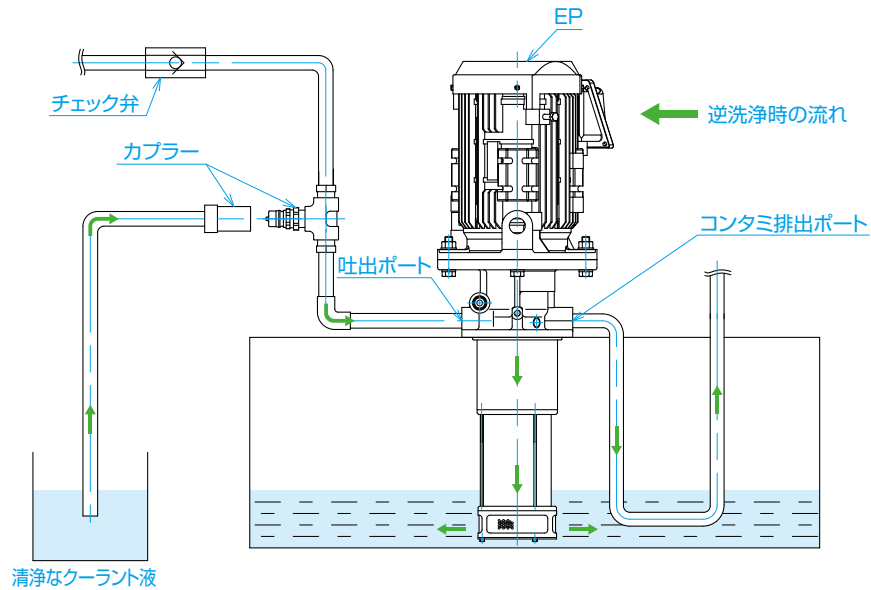

### 注意

逆洗浄はろ過性能を完全に回復させるものではありません。何度もフィルターが目詰まりする場合、ポンプ仕様外で動作している可能性があります。特に浮上油と気泡が混じらないように注意して下さい。